



## EX-Sicherheitshinweise

### Ergänzung der Betriebsanleitung folgender Gerätetypen

<u>Typ</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Anleitung</u>
BA4xxx, BA2xxx, BH4xxx, BB2xxx, BD2xxx, BD3xxx,	mechanische Druckmessgeräte	BA_008
BE4xxx, BR4xxx, BE2xxx, BF2xxx, BG2xxx, BG3xxx, BN4xxx, BP4xxx	mechanische Druckmessgeräte mit elektrischem Grenzsinalgeber	BTA_037
BX1008	Hochtemperatur-Druckmessgerät mit Kontakt	BA_035
FAxxxx, FNxxxx, FSxxxx	mechanische Temperaturmessgeräte	BA_017
FPxxxx, FUxxxx	mechanische Temperaturmessgeräte mit elektrischem Grenzsinalgeber	BTA_066
CK5xxx	Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder und Drehwinkelmeßumformer	BA_032

### in Ex-Ausführung mit der Kennzeichnung

 II 2 G c TX

 II 2 D c TX

- BG: Ако не разбирате указанията за безопасност, можете да изискате превод на вашия език.  
 CZ: Pokud těmto bezpečnostním pokynům nerozumíte, můžete si vyžádat jejich překlad do vašeho jazyka.  
 DA: Hvis du ikke forstår sikkerhedshenvisningerne, kan du forespørge en oversættelse i dit sprog.  
 EL: Εάν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, μπορείτε να ζητήσετε μια μετάφραση στη μητρική σας γλώσσα  
 EN: If you do not understand these safety instructions, you can request a translation into your native language  
 ES: Si no entiende estas indicaciones de seguridad, puede solicitar una traducción en su idioma.  
 ET: Kui need ohutusnõuded ei ole teile arusaadavad, võite tellida meilt tõlke oma keelde.  
 FI: Jos et ymmärrä näitä turvaohjeita, voi pyytää ne lähetettäväksi omalle kielellesi käännettynä.  
 FR: Si vous ne comprenez pas les consignes de sécurité, vous pouvez faire la demande d'une traduction dans votre langue.  
 HU: Amennyiben nem érti ezeket a biztonsági utasításokat, akkor kérheti ezeknek az Ön nyelvére lefordított változatát.  
 IT: Nel caso non capite queste avvertenze di sicurezza, ne potete richiedere una traduzione nella vs. lingua.  
 LT: Jei nesuprantate šių saugos reikalavimų, galite užsisakyti jų vertimą į Jūsų kalbą.  
 LV: Ja jūs nesaprotat šos drošības norādījumus, jūs varat pieprasīt tulkojumu jūsu valodā.  
 NL: Indien u deze veiligheidsinstructies niet begrijpt, kunt u een vertaling in uw eigen taal aanvragen.  
 PL: Jeżeli niniejsze przepisy bezpieczeństwa są niezrozumiałe, można poprosić o tłumaczenie we własnym języku.  
 PT: Se não compreender os avisos de segurança, pode solicitar uma tradução no seu idioma.  
 RO: Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni de siguranță puteți cere traducerea acestora în limba dvs.  
 SK: Ak ste nepochopili bezpečnostné pokyny, môžete si vyžiadať preklad do svojho jazyka.  
 SL: Če teh navodil ne razumete, lahko zahtevate prevod v Vaš jezik.  
 SV: Om du inte förstår den här säkerhetsanvisningen kan du begära att få en översättning till ditt språk.

## 1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung oder Demontage des Gerätes darf nur mit geeigneter Ausrüstung durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.



### Warnung

Durch falsche Montage oder ungeeignete Geräte kann Messstoff austreten.  
Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden

- Stellen Sie sicher, dass das Messgerät für den Prozess geeignet ist und keine Beschädigungen aufweist.

Messgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur durch sachkundiges, eingewiesenes Personal installiert und betrieben werden. Veränderungen und Beschädigungen an Geräten und elektrischen Anschlüssen können zum Erlöschen der Betriebssicherheit, und des Explosionsschutzes führen.

Beachten Sie die gültigen Vorschriften und Normen zu Errichtung und Betrieb von explosionsgeschützten Anlagen sowie die Installations- und Sicherheitshinweise der zugehörigen Betriebsanleitung.

## 2 Zulässige Messstoff- und Umgebungstemperaturen

<u>Temperaturklasse</u>	<u>max. Oberflächentemperatur</u>	<u>max. Messstoff- und Umgebungstemperatur</u>
T6	85 °C	80 °C
T5	100 °C	95 °C
T4	135 °C	130 °C
T3/T2/T1	200 °C	195 °C

Die zulässigen maximalen Messstoff- und Umgebungstemperaturen für den konkreten Einsatzfall hängen sowohl von Messgerätetyp und Ausführung wie im Datenblatt spezifiziert ab, als auch von den oben angegebenen Temperaturgrenzen. Beachten Sie beide Aspekte! Es gelten die jeweils niedrigsten Temperaturobergrenzen und die höchsten Temperaturuntergrenzen.

## 3 Sicherheitshinweise für mechanische Messgeräte

### Druckmessung von gasförmigen Messstoffen:

Schnelle Druckwechsel können bei gasförmigen Messstoffen zu Temperaturerhöhungen aufgrund von Kompressionswärme führen. Berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der max. Messstofftemperatur.

### Fernleitungen mit Kunststoffummantelung:

Vermeiden Sie bei Messgeräten der Gruppe IIG mit Fernleitung mit Kunststoffummantelung elektrostatische Aufladungen durch Reibungsmechanismen, die Büschelentladungen zünden können.

### Gehäusebeschädigungen:

Verwenden Sie nur Messgeräte mit unbeschädigtem Gehäuse. Bei beschädigtem Gehäuse kann der Ex-Schutz des Messgerätes erlöschen.